

Nº REF. NOMBRE / SITUACIÓN

01-05 Jardín de Los Pinos. SLEL 28

BARRIO

Centro

TIPOLOGÍA PGMO

 Área de juego Jardín Parque Área peatonal

MORFOLOGÍA

 Compacta Lineal Irregular

FICHA URBANÍSTICA

SU 03-01

PROTECCIÓN

Ninguna

SUPERFICIE (m²)


619,3

PERÍMETRO (m)

102,5

CUMPLE PGOU

No

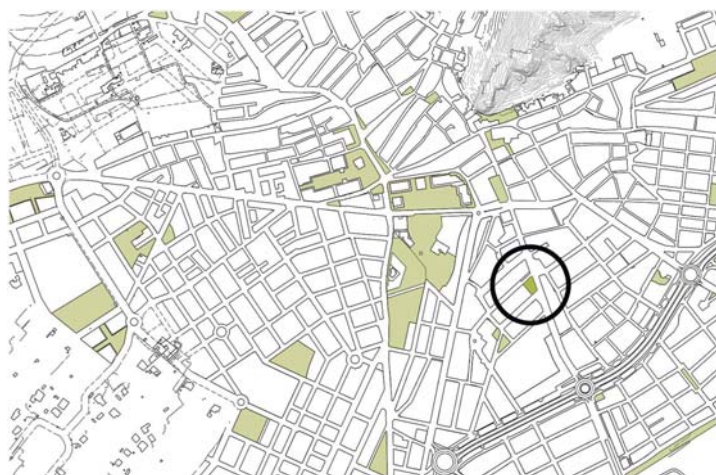

DESCRIPCIÓN GENERAL

Situada en la intersección de las calles Pinos, avenida Almirante Bastarache y Santa Gema Galgani. Su configuración en planta responde a diferentes acabados de pavimento. Encontramos espacios adoquinados, enlosados, tramos de madera y parterres de tierra y grava situados a ras de suelo donde se concentra la vegetación. Grandes árboles dispersos dan sombra a este espacio. Bajo ellos, y distribuidos con asimetría, algunos bancos de diseño actual. Un gran banco corrido paralelo a la carretera hace de barrera psicológica frente al tráfico. En el interior de la plaza hay un kiosco de madera.

USO

La avenida Almirante Bastarache con la que limita esta zona verde constituye uno de los principales accesos al municipio, por lo que se trata de una zona muy transitada. Además, es una zona cercana al Colegio Público Sierra Espuña.

ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

Una sola especie posee este jardín, es un árbol, el pino pino carrasco. Todos los ejemplares que se sitúan cerca de las fachadas tienen un porte de gran altura, los más cercanos a la carretera principal posee pequeño porte.

ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)

Pinus halepensis

ESPECIE QUE POSEE REGULADO SU APROVECHAMIENTO: Pinus halepensis

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Kiosco con revestimiento de madera situado en el lado oeste.

Pieza longitudinal revestida de mármol que actúa como banco y como elemento separador entre la zona verde y la línea de acera.


Panel metálico publicitario situado en el lado sur.

ELEMENTOS ORNAMENTALES

No existe ningún elemento ornamental.



INDICADORES DE CALIDAD

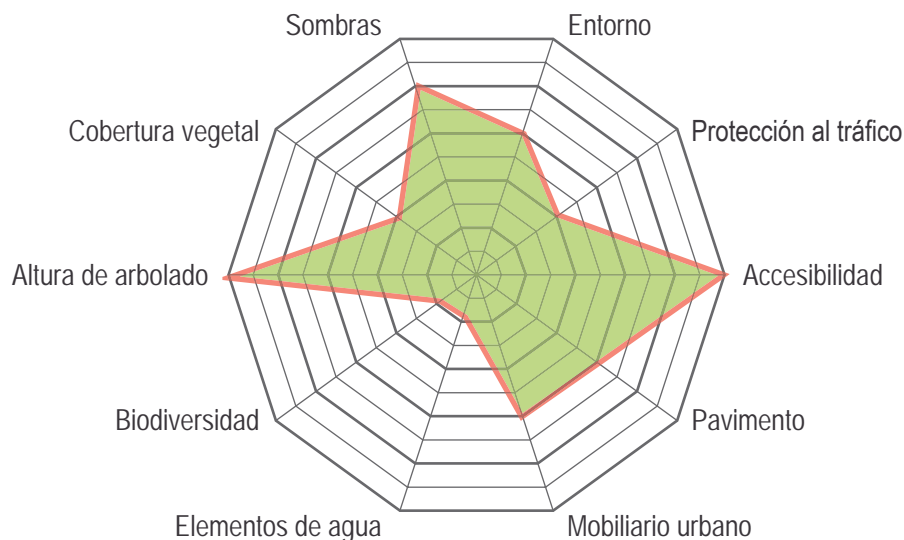

SOMBRAS

Sombra del arbolado: 25% de la superficie transitable.
Edificaciones en orientación suroeste. Sombra proyectada por edificación: 25%.
Total de sombra: 45%. (las sombras se solapan parcialmente)

ENTORNO

Espacio cercano al centro urbano. No está vinculado a ningún edificio o servicio en concreto.
Interés paisajístico/edificios perimetrales: medio.
Conservación de los edificios: media.

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 30%.

PROTECCIÓN AL TRÁFICO

No existe ninguna barrera que actúe como protección entre el viario y el interior de la zona verde.
Perímetro expuesto al tráfico: 70%

ALTURA DE ARBOLADO

Altura media aproximada del arbolado: 12 m.

ACCESIBILIDAD

Es un lugar accesible, con un número suficiente de vados. Existe un itinerario peatonal accesible de más de 1,8 m de ancho que recorre la zona verde y el pavimento de tránsito es apto para personas con movilidad reducida.

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad muy baja.
Hay 1 especie vegetal, que es un árbol.

PAVIMENTO

En el diseño de este espacio se destaca la utilización de diferentes tipos de pavimento: madera, tierra, grava y adoquín.
Pavimento filtrante (tierra, grava y madera): 40%
Pavimento no filtrante (adoquín): 60%

ELEMENTOS DE AGUA

No existe ningún elemento de agua ornamental.

MOBILIARIO URBANO

Hay luminarias, papeleras y bancos. Todo en buen estado y en número suficiente.
Contaminación lumínica baja.



HISTORIA

En los años 50 se hace una urbanización que acomete dos espacios como zonas verdes, son el jardín de Santa Gema donde plantan cipreses y pinos, y éste "jardín de los pinos", donde plantan pinos.

La plantación original de pinos que se hizo fue muy densa, con un pie de plantación de unos 2 m., por lo que cuando el arbolado comenzó a crecer competían por el espacio y no se desarrollaban bien, torcían sus troncos.

El ayuntamiento hizo una primera remodelación en la que clarearon la pinada eliminando algunos ejemplares, y además pusieron unos parterres para los pinos.

Posteriormente se hizo una segunda remodelación en la que se siguió eliminando ejemplares. Se cambió el pavimento y se rebajó el firme unos 60 cm. con la consecuencia de afección de raíces y muerte de unos quince pinos.

Se volvieron a plantar algunos ejemplares que pueden observarse porque son de menor tamaño.

DIAGNÓSTICO / POSIBLES INTERVENCIONES

Hay que tener en cuenta que el pino carrasco (*Pinus halepensis*) tiene regulado su aprovechamiento y necesita autorización.

OTROS