



Nº REF. NOMBRE / SITUACIÓN

06-05 Plaza de la calle del Ral. SLEL 35

BARRIO

El Ral

FICHA URBANÍSTICA

SU 05-01

PROTECCIÓN

Ninguna

SUPERFICIE (m²)

1.001,0

PERÍMETRO (m)

185,5

CUMPLE PGOU

No

TIPOLOGÍA PGMO



Área de juego



Jardín



Parque



Área peatonal

MORFOLOGÍA



Compacta



Lineal



Irregular



DESCRIPCIÓN GENERAL

La plaza está formada por dos zonas verdes separados por una calle, la zona verde norte (ZV 06-04) y la sur (ZV 06-05). Esta zona verde se ubica al sur.

Zona delimitada por las calles México y Fuente del Ral.

Es una zona lineal con árboles de porte medio. Se podría considerar como un ensanchamiento de la acera. Exceptuando los alcorques, todo es pavimento duro.

Está vinculada directamente con bajos comerciales.

USO

Su uso está vinculado directamente al de los bajos comerciales.

ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

Seis pinos australianos.

ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)

Casuarina cunninghamiana

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Bases móviles de hormigón para sujeción de pérgola situadas en la parte central de la zona.


Kiosco prefabricado de establecimiento hostelero situado en lado norte.

ELEMENTOS ORNAMENTALES

No hay ningún elemento ornamental.



INDICADORES DE CALIDAD

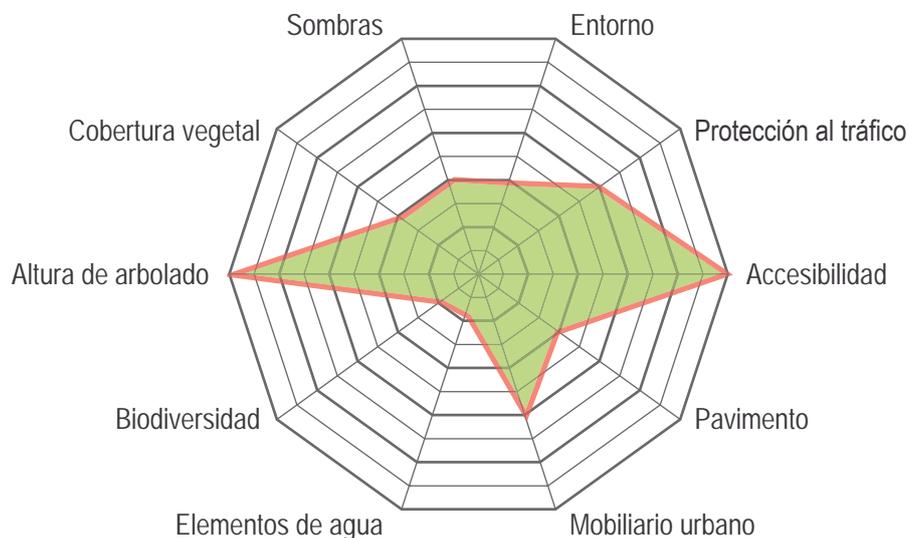

SOMBRAS

Sombra del arbolado: 30% de la superficie transitable.
Edificaciones en orientación sureste. Sombra proyectada por edificación: 45%.
Total de sombra: 83%.

ENTORNO

Frente a esta zona se encuentra una fábrica en desuso.
Interés paisajístico/edificios perimetrales: bajo.
Conservación de los edificios: media.

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 30%.

PROTECCIÓN AL TRÁFICO

No existe ninguna barrera que actúe como protección entre el viario y el interior de la zona verde.
Perímetro expuesto al tráfico: 60%

ALTURA DE ARBOLADO

Altura media aproximada del arbolado: 11 m.

ACCESIBILIDAD

Es un lugar accesible, con un número suficiente de vados. Existe un itinerario peatonal accesible de más de 1,8 m de ancho que recorre la zona verde y el pavimento de tránsito es apto para personas con movilidad reducida.

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad muy baja.
Hay 1 sola especie vegetal, de la cual hay 6 ejemplares, y es un árbol.

PAVIMENTO

El pavimento filtrante se reduce al área ocupada por los alcorques. El resto del pavimento es baldosa.
Pavimento filtrante (tierra): 5%
Pavimento no filtrante (baldosa): 95%

ELEMENTOS DE AGUA

No existe ningún elemento de agua ornamental.

MOBILIARIO URBANO

Hay luminarias, papeleras y bancos. Todo en buen estado y en número suficiente.
Contaminación lumínica baja.



HISTORIA

DIAGNÓSTICO / POSIBLES INTERVENCIONES

No se propone ninguna intervención.

OTROS