



Nº REF. NOMBRE / SITUACIÓN
09-02 Plaza de la Diputación

BARRIO

San Pedro - El Palmeral

FICHA URBANÍSTICA

SU 03-01

PROTECCIÓN

Ninguna

SUPERFICIE (m²)

385,6

PERÍMETRO (m)

119,5

CUMPLE PGOU

No

TIPOLOGÍA PGMO



Área de juego



Jardín



Parque



Área peatonal

MORFOLOGÍA



Compacta



Lineal



Irregular



DESCRIPCIÓN GENERAL

Situada en el eje de la calle Diputación Provincial.

Se trata de una zona que actúa como separación entre dos tramos de la misma calle.

Es un espacio alargado que posee una zona central enlosada, un extremo con vegetación sobre tierra, y el extremo contrario es un lugar destinado a uso urbano por contener una cabina telefónica y contenedores para la gestión de residuos.

USO

Debido a su condición de espacio residual, no tiene un uso muy frecuentado.

ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

Los árboles son: pino australiano y jacaranda mimosifolia. Los arbustos: limpiatubos, caña de las Indias y rosas.

ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)

Callistemon viminalis - *Canna sp.* - *Casuarina cunninghamiana* - *Jacaranda mimosifolia* - *Rosa sp.* - *Yucca sp.*

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS


Cabina telefónica situada en el extremo norte.

ELEMENTOS ORNAMENTALES

No hay ningún elemento ornamental.



INDICADORES DE CALIDAD

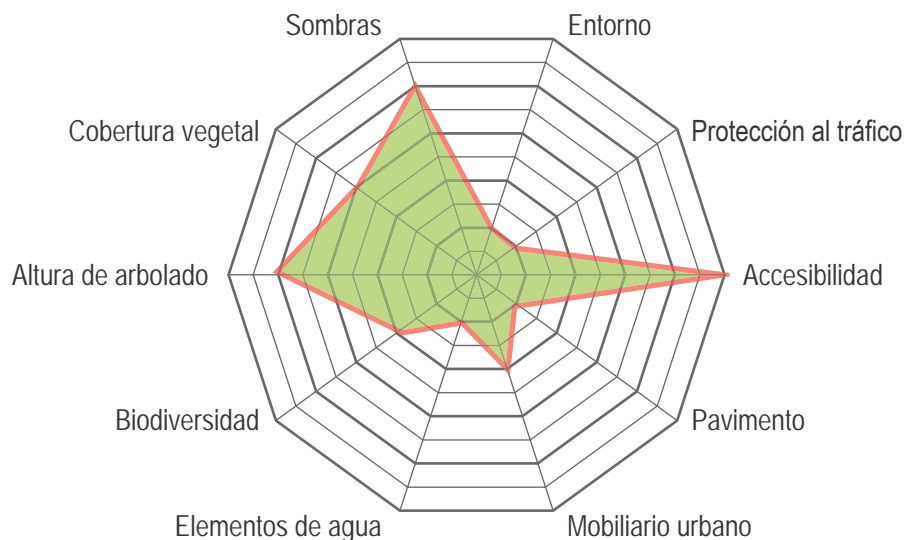

SOMBRAS

Sombra del arbolado: 60% de la superficie transitable.
No se ve afectada por sombras proyectadas por los edificios colindantes.

ENTORNO

No hay ningún elemento a destacar en su entorno más inmediato.
Interés paisajístico/edificios perimetrales: bajo.
Conservación de los edificios: bajo.

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 70%.

PROTECCIÓN AL TRÁFICO

No existe ninguna barrera que actúe como protección entre el viario y el interior de la zona verde.
Perímetro expuesto al tráfico: 100 %

ALTURA DE ARBOLADO

Altura media aproximada del arbolado: 8 m.

ACCESIBILIDAD

Es un lugar accesible, con un número suficiente de vados. Existe un itinerario peatonal accesible de más de 1,8 m de ancho que recorre la zona verde y el pavimento de tránsito es apto para personas con movilidad reducida.

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad baja.
Hay 6 especies vegetales; 2 arbóreas y 3 arbustivas.

PAVIMENTO

El pavimento filtrante se reduce al área ocupada por el arbolado. El resto del pavimento de este espacio es baldosa.
Pavimento filtrante (tierra): 25%
Pavimento no filtrante (baldosa): 75%

ELEMENTOS DE AGUA

No existe ningún elemento de agua ornamental.

MOBILIARIO URBANO

Hay luminarias, papeleras, bancos y una cabina telefónica. Todo en buen estado y en número suficiente.
Contaminación lumínica alta.



HISTORIA

Esta plaza se crea hacia 1980.

DIAGNÓSTICO / POSIBLES INTERVENCIONES

Realmente esta zona verde no tiene entidad como tal dado que es estrecha y rodeada por calzadas con tráfico. Se podría plantear la creación de una plataforma única para toda la plaza, dando más prioridad a los peatones, de forma que tenga más entidad como espacio público.

La plaza está ocupada gran parte de su superficie por contenedores y cabina.

Los contenedores de basura podrían ocultarse bajo estructura de madera u otras.

Sustitución de luminarias por otras de baja contaminación lumínica.

OTROS