

Nº REF. NOMBRE / SITUACIÓN

04-02 Calle Rambla San Roque. SGEL 11

BARRIO

Santa Bárbara - Santerén

FICHA URBANÍSTICA

SU 04-04

PROTECCIÓN

Ninguna

SUPERFICIE (m²)

4.652,7

PERÍMETRO (m)

354,7

CUMPLE PGOU

Sí

TIPOLOGÍA PGMO



Área de juego



Jardín



Parque



Área peatonal

MORFOLOGÍA



Compacta



Lineal



Irregular



DESCRIPCIÓN GENERAL

Situada en la manzana residencial ubicada en la intersección de las calles Ermita Padre Manuel y Rambla San Roque. Esta zona se organiza en dos espacios situados a distinto nivel. El nivel superior está vinculado a los bloques de edificios del lado noroeste y el nivel inferior está asociado al bloque de viviendas sureste. La separación de estos espacios se resuelve mediante jardineras delimitadas por muros de hormigón. En la mayoría de los casos las jardineras contienen tierra en taludes muy pronunciados. El espacio en ambas terrazas es diáfano y se trata de superficies adoquinadas. La única representación de vegetación en zona peatonal son algunos ejemplares de arbolado alineados en el perímetro de la terraza superior. El resto de vegetación, de menor porte, se encuentra en las jardineras perimetrales que contienen tierra con una pronunciada pendiente. Existe una zona de juego infantil en el nivel superior.

USO

Este espacio da servicio fundamentalmente a los bloques de viviendas a los que está vinculado.

ELEMENTOS VEGETALES / EJEMPLARES PROTEGIDOS

En la terraza superior hay moreras, árbol caduco. En los taludes se encuentran dos especies arbóreas, el olivo y el árbol de los dioses, éste último invasor. El resto de las especies de los taludes son arbustivas de bajo consumo de agua, muchas autóctonas como el lentisco, durillo, romero, y otras arbustivas, pitosporo, jazmín azul, polígala, abelia, agapanto, aloe, carisa, cyca, drago, ave del paraíso y yucca.

ESPECIES BOTÁNICAS (NOMBRE BOTÁNICO)

Abelia x grandiflora - *Agapanthus sp.* - *Ailanthus altissima* - *Aloe vera* - *Carissa macrocarpa* - *Cycas revoluta* - *Dracaena drago* - *Echium sp.* - *Helichrysum sp.* - *Lantana camara* - *Lavandula sp.* - *Lonicera sp.* - *Morus sp.* - *Myrtus communis* - *Nerium oleander* - *Olea europea* - *Pelargonium sp.* - *Pistacia lentiscus* - *Pittosporum tobira* - *Plumbago auriculata* - *Polygala myrtifolia* - *Rosmarinus officinalis* - *Rosmarinus officinalis var. postratus* - *Russelia equisetiformis* - *Strelitzia reginae* - *Viburnum tinus* - *Yucca sp.*

ESPECIES PROTEGIDAS DE INTERÉS ESPECIAL: *Myrtus communis*, *Viburnum tinus*

ESPECIE INVASORA: *Ailanthus altissima*

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS

Centro de transformación de hormigón prefabricado en el lado sur.


Muros de hormigón para la formación de jardineras y delimitación de espacios.

ELEMENTOS ORNAMENTALES

No existe ningún elemento ornamental.



INDICADORES DE CALIDAD

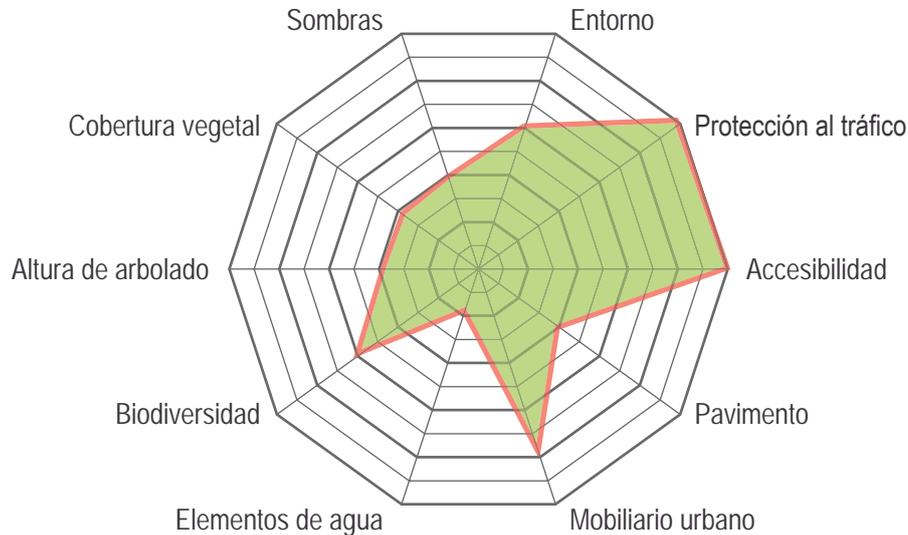

SOMBRAS

Sombra del arbolado: 10% de la superficie transitable.
Edificaciones en orientación oeste y sur. Sombra proyectada por edificación: 5%.
Total de sombra: 15% (las sombras se solapan parcialmente)

ENTORNO

Este espacio se ubica en la periferia del casco urbano. No existen elementos singulares a destacar.
Interés paisajístico/edificios perimetrales: bajo.
Conservación de los edificios: buena.

COBERTURA VEGETAL

La cobertura vegetal se estima en un 20% del total del jardín, proporcionada por el arbolado y arbustivas.

PROTECCIÓN AL TRÁFICO

La zona superior se encuentra protegida respecto al tráfico. La inferior no, ya que no hay ninguna barrera de protección entre la esta y el viario.
Perímetro expuesto al tráfico: 5%

ALTURA DE ARBOLADO

Altura media aproximada del arbolado: 2,5 m.

ACCESIBILIDAD

Es un lugar accesible, con un número suficiente de vados. Existe un itinerario peatonal accesible de más de 1,8 m de ancho que recorre la zona verde y el pavimento de tránsito es apto para personas con movilidad reducida.

BIODIVERSIDAD

Biodiversidad media..
Hay 27 especies vegetales; 3 arbóreas y 24 arbustivas.

PAVIMENTO

El espacio filtrante se concentra en las jardineras ajardinadas. Casi toda la superficie transitable se encuentra adoquinada.
Pavimento filtrante (tierra): 15%
Pavimento no filtrante (caucho y adoquín): 85%

ELEMENTOS DE AGUA

No existe ningún elemento de agua ornamental.

MOBILIARIO URBANO

Hay luminarias, papeleras, bancos y juegos infantiles. Todo en buen estado y en número suficiente.
Contaminación lumínica baja.

HISTORIA

Espacio de reciente construcción resultado de una nueva urbanización.

DIAGNÓSTICO / POSIBLES INTERVENCIONES

Esta zona verde se aprecia demasiado pobre en cuanto a la no-identidad que le confiere la variedad de especies, autóctonas, alóctonas, exóticas e invasoras.

Necesita mayor sombreado en el nivel superior con más árboles caducos de los que actualmente hay.

Sería recomendable aprovechar el espacio libre, sin plantar y sin un uso definido, para realizar alguna intervención en este sentido.

Conservar y mantener en buen estado las especies de interés especial; el mirto (*Myrtus communis*) y el durillo (*Viburnum tinus*).

Eliminación de la especie invasora, el árbol de los dioses, *Ailanthus altissima*.

OTROS